ANALISA KONDISI FUNGSIONAL PERKERASAN JALAN MENGGUNAKAN METODE PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI) (Studi Kasus Jalan Harun Sohar Palembang)

Riyos Bachtiar⁽¹⁾, Revianty Nurmeyliandari⁽²⁾
revianty.nurmeyliandari@binadarma.ac.id
Program Studi Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Bina Darma Palembang

ABSTRAK

Kinerja perkerasan merupakan kondisi perkerasan yang dapat memberikan pelayanan kepada pemakai jalan selama kurun waktu perencanaan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis kerusakan jalan dan nilai kondisi perkerasan jalan sehingga dapat menentukan cara perbaikannya. Penelitian evaluasi kerusakan jalan dilakukan melalui survey visual, yaitu dengan mengukur panjang, lebar, dalam serta luasan dari tiap kerusakan yang terjadi. Setelah data-data di atas diperoleh, maka untuk analisa pengambilan keputusan digunakan metode *Pavement Condition Index* (PCI).Hasil yang didapat dari analisis data pada kerusakan jalan Letjen Harun Sohar (Palembang), mempunyai nilai PCI yaitu pada area Pos 1 adalah 98.54 (sempurna), sedangkan pada Pos 2 adalah 87.37 (sangat baik) berdasarkan *ratting* kondisi perkerasan *Pavement Condition Index* (PCI).

Kata kunci: Jenis dan Tingkat Kerusakan Jalan, Pavement Condition Index (PCI).

1. PENDAHULUAN

Kerusakan ialan merupakan pemasalahan yang kompleks dan merugikan pengguna jalan. Secara umum penyebab kerusakan jalan dapat disebabkan oleh genangan air pada permukaan jalan, frekuensi dan muatan kendaraan yang melebihi batas kemampuan jalan, serta kurang baik pengawasan yang pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standard yang telah ditetapkan. Prioritas penanganan yang kurang tepat juga menjadi penyebab kerusakan jalan.

Tujuan pemeliharaan jalan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuan pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Perkerasan lentur adalah sebuah bentuk struktur yang terdiri dari beberapa lapisan yang menjadi satu kesatuan untuk

memikul beban kendaraan yang lewat diatasnya dan bisa menyalurkan beban dari kendaraan tersebut dengan baik dari lapisan paling atas ke lapisan – lapisan yang ada dibawahnya. Sebagai lapis perkerasan, struktur ini diharapkan mampu memikul beban lalu lintas rencana sesuai dengan umur rencana yang telah direncanakan agar tidak mengalami kerusakan – kerusakan yang berarti. Tetapi hampir sebagian besar perkerasan lentur sudah mengalami kerusakan terlebih dahulu sebelum mencapai umur rencananya. Kerusakan pada perkerasan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kerusakan struktural kerusakan non struktural.

Kerusakan struktural ialah kerusakan yang menyebabkan berkurangnya kemampuan jalan dalam memikul beban yang melewatinya. Kerusakan non-struktural atau fungsional ialah kerusakan yang hanya menyebabkan berkurangnya tingkat keamanan dan kenyamanan pengendara yang melalui jalan

tersebut, tetapi tidak mengurangi kemampuan jalan untuk memikul beban yang melewatinya.

Untuk menganalisa kineria fungsional perkerasan dari sebuah ruas jalan dapat digunakan beberapa jenis Secara perameter. subjektif dapat digunakan parameter PCI (Pavement Conditional Index), yang diperoleh dari pengamatan kerusakan, secara visual. Dalam penelitian ini, akan dianalisa kineria fungsional perkerasan jalan dengan parameter Nilai Kondisi (NK) perkerasan tersebut untuk menentukan ienis pemeliharaan jalan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, dan jalan kabel (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006).

Jalan raya adalah jalur - jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran - ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat (Clarkson H.Oglesby,1999).

2.2 Jenis Perkerasan


Saat ini ada dua jenis konstruksi perkerasan jalan yang umum dikenal, yaitu Konstruksi Perkerasan Lentur (*flexible pavement*) dan Konstruksi Perkerasan Kaku (*rigid pavement*).

2.2.1 Perkerasan Lentur (flexible pavement)

dimaksud perkerasan Yang (flexible pavement) adalah perkerasan yang umumnya menggunakan bahan campuran beraspal sebagai lapis permukaan serta bahan berbutir sebagai lapisan dibawahnya.Sehingga perkerasan tersebut mempunyai flexibilitas/kelenturan yang dapat menciptakan kendaraan dalam kenvaman melintas diatasnya. Perlu dilakuan kajian yang lebih intensif dalam penerapannya dan harus juga memperhitungkan secara ekonomis, sesuai dengan kondisi setempat, tingkat keperluan, kemampuan pelaksanaan dan syarat teknis lainnya, sehingga konstruksi jalan yang direncanakan itu adalah yang optimal. Pada perkerasan, beban lalulintas disalurkan ke tanah dasar yang dipadatkan melalui beberapa lapisan.

Adapun lapisan-lapisan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Lapisan permukaan.
- b) Lapisan pondasi atas.
- c) Lapisan pondasi bawah.
- d) Lapisan tanah dasar.

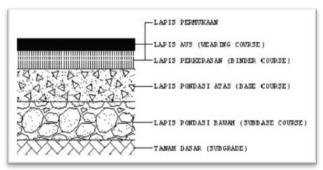


Gambar 2.1 Lapisan perkerasan lentur

2.2.2 Perkerasan Kaku (Rigid pavement)

Adalah perkerasan yang menggunakan bahan ikat aspal, yang sifatnya kaku. Perkerasan kaku berupa plat beton dengan atau tanpa tulangan diatas tanah dasar dengan atau tanpa pondasi bawah. Beban lalu lintas diteruskan keatas plat beton. Perkerasan kaku bisa dikelompokkan atas:

- 1. Perkerasan kaku semen terbuat dari beton semen baik yang bertulang ataupun tanpa tulangan
- 2. Perkerasan kaku komposit yang terbuat dari komposit sehingga lebih kuat dari perkerasan semen, sehingga baik untuk digunakan pada landasan pesawat udara di Bandara.

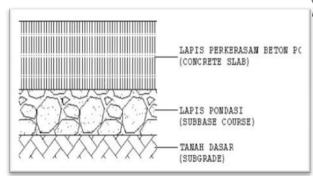

Gambar 2.2 Lapisan perkerasan kaku

2.3 Kerusakan Perkerasan Lentur

Pembagian tipe-tipe kerusakan umumnya berbeda-beda. Khusus untuk keperluan dalam hitungaan Indeks Kondisi Perkerasan (Pavement Condition Index, PCI, Shahin, 1994), disajikan tingkattingkat keparahan kerusakan.

Jenis-jenis kerusakan perkerasan lentur (aspal), umumnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Deformasi : bergelombang, alur, ambles, sungkur, mengembang benjol dan turun.
- 2) Retak : memanjang, melintang, diagonal, reflektif, blok, kulit buaya, dan bulan sabit.
- 3) Kerusakan tekstur permukaan: butiran lepas, kegemukan, agregat licin, terkelupas, dan *stripping*.
- 4) Kerusakan di pinggir perkerasan: pinggir retak/pecah dan bahu turun.

2.4 Klassifikasi Kualitas Perkerasan dan Penentuan Jenis Pemeliharaan

Dari nilai PCI masing-masing unit penelitian dapat diketahui kualitas lapis perkerasan untuk unit segmen berdasarkan kondisi tertentu yaitu sempurna (*excellent*), sangat baik (*very good*), baik (*good*), sedang (*fair*), jelek (*poor*), sangat jelek (*very poor*), dan gagal (*failed*). Adapun pembagian nilai kualitas kondisi perkerasan berdasarkan nilai PCI adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1Klassifikasi Kondisi Perkerasan (Sumber: Hary CH, Pemeliharaan Jalan, UGM PRESS, 2009)


Tingkat Kondisi Perkerasan	Rentang Nilai
Sempurna (Excellent)	85 – 100
Sangat Baik (Very Good)	70 – 85
Baik (Good)	55 - 70
Sedang (Fair)	40 - 55
Jelek (Poor)	25 - 40
Sangat Jelek (Very Poor)	10 - 25
Gagal (Failed)	0 - 10

hasil klasifikasi Dari kualitas perkerasan jalan ini, maka dapat ditentukan urutan jenis pemeliharaan yang sesuai untuk di lakukan. Jika nilai PCI < 50 (untuk jalan primer), dan nilai PCI < 40 (untuk jalan sekunder), maka diusulkan jenis pemeliharaan mavor vaitu pemeliharaan terhadap keseluruhan unit jalan melalui overlav atau rekonstruksi terhadap jalan tersebut. Sedangkan jika nilai PCI > 50 (untuk jalan primer, dan nilai PCI > 40 (untuk jalan sekunder) maka dapat dilakukan program pemeliharaan rutin sebagai usulan penanganannya.

3. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah ruas jalan Letjen Harun Sohar yang terletak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Panjang ruas jalan yang distabilisasi adalah 3.220 km dan Lebar Ruas jalan yang distabilisasi adalah 10.3 m jalur kanan dan 10.06 m jalur kiri.

3.2 Tahapan Penelitian

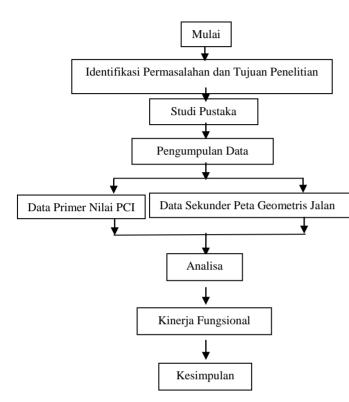

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh faktor-faktor untuk melakukan analisa kinerja perkerasan jalan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa :

Tabel 3.1 Kebutuhan Data Penelitian

Data Yang Diperlukan	Metoda Pengumpulan Data	Sumber Data
DATA PRIMER		
Jenis dan Dimensi Kerusakan Jalan (PCI)	Survei lapangan	Lapangan
DATA SEKUNDER		
Peta dan Data Jalan	Studi dokumen	SNVT P2JN Sumatera Selatan
Hukum, peraturan dan standard	Studi dokumen	Pemerintah pusat dan daerah, departemen, badan pemerintah, lembaga non pemerintah, dll.

3.4 Metode PCI (PavementConditional Index)

Penilaian kondisi kerusakan perkerasan yang dikembangkan oleh U.S. Army Corp of Enginerr (Shahin et al, 1976-1984), dinyatakan dalam Index Kondisi Pekerkerasan. Penggunaan PCIperkerasan bandara, jalan, dan tempat parkir telah dipakai secara luas di Amerika.Metode PCI memberikan informasi kondisi perkerasan hanya pada saat survey dilakukan, tapi tidak dapat memberi gambaran prediksi di masa akan datang. Namun dengan demikian, dengan melakukan survey secara periodik, informasi kondisi perkerasan jalan dapat berguna untuk prediksi kinerja di masa datang, selain juga dapat digunakan sebagai masukan pengukur yang lebih detail.

3.4.1 Penentuan Unit Sampel

Unit sampel adalah bagian atau seksi dari suatu perkerasan yang didefinisikan hanya untuk keperluan pemeriksaan. Berikut ini akan disampaikan cara pembagian dan penentuan unit-unit sampel yang disurvei.

3.4.2 Cara Melakukan Survei Kondisi

Perencanaan penelitian sebaiknya dilakukan supaya estimasi dapat ditentukan dengan memeriksa satu bagian unit-unit sampel didalam area penelitian. Penggunaan rencana penelitian secara statistik akan dapat mengurangi waktu yang memeriksa kondisi untuk dibutuhkan perkerasan tanpa kehilangan dengan keakuratan yang berakti. Penggunaan teori statistik hanya sebagai pilihan, pemeriksaan seluruh area penelitian lebih disarankan. Karna itu. harus dipertimbangkan dengan baik apakah penelitian secara statistik perlu dilakukan. Survei kondisi dilakukan pada seluruh perkerasan aspal, maupun aspal yang menutup perkerasan beton, adalah sebagai berikut (Shanin 1994). Adapun alat dan prosedur survei dijelaskan sebagai berikut:


1) Alat

personil pemeriksa memerlukan odometer tangan (hand odometer) untuk mengukur panjang dan luas kerusakan, penggaris untuk mengukur kedalaman alur atau amblas, dan manual kerusakan PCI.

2) Prosedur.

Satu unit sampel di periksa dengan mengukur tipe kerusakan dan tingkat kerusakannya, menurut manual PCI dan formulir data untuk lembar survei perkerasan lentur

Defenisi kerusakan dan klafikasi tingkat keparahan kerusakan serta kurva-kurva nilai pengurangan (deduct value). Definisi-definisi harus diikuti sedekat mungkin, jika melakukan survei PCI. Tulisan, rendah (low, L) sedang (medium, M), atau tinggi H). Dimasukkan dengan nomor kerusakan untuk mengindikasikan tingkat parahnya kerusakan.

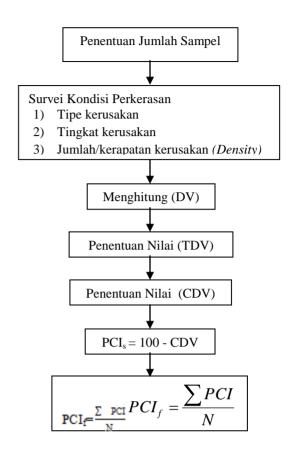

Gambar 3.2 Program Alir Survei

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN 4.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan di sepanjang ruas jalan Letjen Harun Sohar Palembang. Data yang diambil berupa data kondisi ruas jalan dan data kerusakan jalan.

4.1.1 Data Kondisi Ruas Jalan

Data kondisi ruas jalan ini meliputi:

- Panjang ruas jalan yang dijadikan objek penelitian adalah sepanjang 3.233 kilometer, dimulai dari Simpang Lampu Merah TAA sampai dengan Simpang Pertigaan Bandara SMB II.
- 2. Ruas jalan Letjen Harun Sohar ini terdiri dari 2 jalur dan 3 lajur dengan bahu jalan dan median.
- 3. Untuk menganalisa kondisi perkerasan jalan maka panjang jalan 3.233

kilometer dibagi ke dalam beberapa segmen.

4.1.2 Penentuan Sampel PCI

Berdasarkan tabel 4.1 unit sample (N) = 34, standar deviasi (s) untuk perkerasan aspal = 10, dan nilai kesalahan yang di ijinkan (e) = 5, maka didapat jumlah minimum unit sample yang ditinjau dengan menggunakan rumus:

$$n = \frac{Ns^2}{e^2_4 (N.1)s^2}$$
$$n = \frac{34 \times 10^2}{5^2_4 (34.1)10^2} = 11.1$$

Tabel 4.1 Penentuan Unit Sampel Pada Pos 1 Jalur I

Segmen	Lebar Jalur (m)
1	10,6
2	10,6
3	10,6
4	10,6
5	10,6
6	10,6
7	10,6
8	10,6
9	10,6
Jumlah	96,4
Rata-Rata	10,7
Panjang Jalur (m)	3233
Luas Jalur (m ²)	34629,022
Syatar Luasan	305-762
Sampel (m ²)	
Luas Sampel (m ²)	535,56
panjang 50 m	
Jumlah Sampel Unit	64,66
Distribusi Sampel	64 unit P = 50 m
	1 unit $P = 33 \text{ m}$
Jumlah Sampel	65 unit
Total	
Unit Sampel disurvei	10 unit
Interval	6

Tabel 4.2 Penentuan Unit Sampel Pada Pos 2 Jalur II

Segmen	Lebar Jalur (m)
1	11,03
2	9,9
3	10,3
4	10,3
5	10,3
6	9,9
7	10,3
8	10,3
9	10,3
Jumlah	92,63
Rata-Rata	10,3
Panjang Jalur (m)	3233
Luas Jalur (m ²)	33274,754
Syatar Luasan	305-762
Sampel (m ²)	
Luas Sampel (m ²)	514,61
panjang 50 m	
Jumlah Sampel Unit	64,66
Distribusi Sampel	64 unit P = 50 m
	1 unit $P = 33 \text{ m}$
Jumlah Sampel	65 unit
Total	
Unit Sampel disurvei	10 unit
Interval	6

4.1.3 Data Kondisi Kerusakan Jalan

Data kondisi kerusakan jalan meliputi data panjang, lebar, luasan serta kedalaman dari tiap-tiap jenis kerusakan yang terjadi pada perkerasan jalan. Data luas kerusakan yang terjadi pada ruas jalan Letjen Harun Sohar ini direkapitulasi masing-masing setiap 50 meter. Selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan metode PCI (*Pavement Condition Index*).

Berikut adalah hasil analisa data tiap unit sampel dan perkerusakan.

Tabel 4.3 Persentase Kerusakan Existing Pos 1

Jenis kerusakan	Luas (m ²⁾	% Kerusakan
Tambalan Galian	7.47	74.70
Retak Kulit Buaya	1.55	15.4
Lubang	1	10
Jumlah Total Kerusakan	101.157	100

Tabel 4.4 Persentase Kerusakan Existing Pos 2

Jenis kerusakan	Luas (m ²⁾	% Kerusakan
Benjol dan Turun	36.96	14.59
Tambalan Galian	142.81	56.35
Retak Pinggir	9.6	3.8
Pelapukan/Butiran Lepas	47.40	18.70
Lubang	1	0.40
Retak Blok	2.38	0.94
Retak Kulit Buaya	11,81	4.66
Retak Memanjang	1.5	0.59
Jumlah Total Kerusakan	253.48	100

4.2. Penentuan Nilai Density (Kerapatan)

Density (kerapatan adalah luas atau panjang total dari satu jenis kerusakan terhadap luas panjang total bagian jalan yang diukur, bisa dalam sq,sf atau m², atau dalam feet atau meter.

Kerapatan (density) (%) =
$$\frac{Ad}{As}$$
 x100%

Tabel 4.5 Nilai Pada Formulir Survey Pos 1

Luas Sampel (m ²) 535,56				POS 1	
Pan	Panajang 50 m				
No	Jenis Kerusakan	Sampel	Luas total jenis kerusakan	Density	(DV)
1	Tamalan Galian	6	1.17	0.218463	
	Lubang		0.42	0.18672	
2	Tambalan Galian	12	37.125	0.078423	
3	Tidak Ada Kerusakan	18			
4	Tambalan Galian	24	37.125	0.6932	
5	Tidak Ada Kerusakan	30			
6	Tidak Ada Kerusakan	36			
7	Tambalan Galian		22.632	0.422586	
	Retak Kulit Buaya	42	1.55	0.289417	
8	Tidak Ada Kerusakan	48			
9	Tidak Ada Kerusakan	54			
10	Tidak Ada Kerusakan	60			

Tabel 4.6 Nilai Pada Formulir Survey Pos 2

Lua	Luas Sampel (m²) 535,56 POS 1					
	Panajang 50 m					
No	Jenis Kerusakan	Sampel	Luas total jenis kerusakan	Density	(DV)	
1	Benjol dan Turun	6	3.475	0.675269		
	Tamalan Galian		47.6	9.249.723		
2	Retak Pinggir	12	2.1	0.408076		
3	Benjol dan Turun		14.745	2.865.277		
	Benjol dan Turun	18	18.742	3.641.981		
	Tambalan Galian	10	12.44	2.417.365		
	Tambalan Galian		41.6	8.083.792		
4	Tidak Ada Kerusakan	24				
5	Tambalan Galian	30	6.64	1.290.298		
	Pelapukan dan Butiran	30	21.14	4.107.965		
6	Lubang		1	0.94322		
	Retak Pinggir	36	2.6	0.505237		
	Retak Blok		23.761	0.461709		
7	Retak Kulit Buaya	42	7.975	1.549.717		
8	Tambalan Galian	48	18.837	3.660.442		
	Tambalan Galian	40	15.75	306.057		

	Retak Kulit Buaya		3.84	0.746196	
	Retak Pinggir		4.9	0.952177	
9	Retak Memanjang	54	1.5	0.291477	
10	Pelapukan dan Butiran	60	261.665	5.104.157	

4.3 Menghitung *Deduct Value* (DV)

Penentuan nilai pengurangan *DV* (*Deduct Value*) untuk tiap kombinasi tipe kerusakan dan tingkat keparahan dari kurva nilai pengurangan kerusakan.

- 1. Hasil dari pengurangan *Deduct Value* dengan menggunakan Grafik (kurva) hitungan PCI dengan permukaan perkerasan aspal pada POS 1.
 - a) Segmen 06
 - a. Untuk jenis kerusakan Tambalan dan Tambalan Galian. Dengan nilai Density 0.218463
 - b. Untuk jenis kerusakan Lubang. Dengan nilai Density 0.18
 - b) Segmen 12
 - a. Untuk jenis kerusakan Tambalan dan Tambalan Galian. Dengan nilai Density 0.07842
 - c) Segmen 24
 - a. Untuk jenis kerusakan Tambalan dan Tambalan Galian. Dengan nilai Density 0.6932
 - d) Segmen 42
 - a. Untuk jenis kerusakan Tambalan dan Tambalan Galian. Dengan nilai Density 0.4225
 - Untuk jenis kerusakan Retak
 Kulit Buaya. Dengan nilai
 Density 0.2894
- 2. Hasil dari pengurangan *Deduct Value* dengan menggunakan Grafik (kurva) hitungan PCI dengan permukaan perkerasan aspal pada POS 1.
 - a) Segmen 06
 - a. Untuk jenis kerusakan Benjol dan Turun. Dengan nilai Density 0.672569
 - Untuk jenis kerusakan
 Tambalan dan Tambalan
 Galian. Dengan nilai Density
 9.249723

- b) Segmen 12
 - a. Untuk jenis kerusakan Retak Pinggir. Dengan nilai Density 0.408076
- c) Segmen 18
 - a. Untuk jenis kerusakan Benjol dan Turun. Dengan nilai Density 2.865277
 - b. Untuk jenis kerusakan Benjol dan Turun. Dengan nilai Density 3.641981
 - Untuk jenis kerusakan Tambalan dan Tambalan Galian. Dengan nilai Density 2.417365
 - d. Untuk jenis kerusakan Tambalan dan Tambalan Galian. Dengan nilai Density 8.083792
- d) Segmen 30
 - a. Untuk jenis kerusakan Tambalan dan Tambalan Galian. Dengan nilai Density 1.290298
 - Untuk jenis kerusakan Pelapikan dan Butiran Lepas. Dengan nilai Density 9.249723
- e) Segmen 36
 - a. Untuk jenis kerusakan Lubang. Dengan nilai Density 0.94322
 - b. Untuk jenis kerusakan Retak Pinggir. Dengan nilai Density 0.505237
 - c. Untuk jenis kerusakan Retak Blok. Dengan nilai Density 0.461709
- f) Segmen 42
 - a. Untuk jenis kerusakan Retak Kulit Buaya. Dengan nilai Density 1.539717
- g) Segmen 48
 - Untuk jenis kerusakan Tambalan dan Tambalan Galian. Dengan nilai Density 3.660442
 - Untuk jenis kerusakan Tambalan dan Tambalan Galian. Dengan nilai Density 3.06057
 - c. Untuk jenis kerusakan Retak Kulit Buaya. Dengan nilai Density 0.746196
 - d. Untuk jenis kerusakan Retak Pinggir. Dengan nilai Density 0.952177
- h) Segmen 54
 - a. Untuk jenis kerusakan Retak Kulit Buaya. Dengan nilai Density 0.291477
- i) Segmen 60
 - a. Untuk jenis kerusakan Retak Kulit Buaya. Dengan nilai Density 26.2665

4.4 Penentuan Nilai Total Deduct Value

Penentuan nilai pengurangan TDV (Total Deduct Value) untuk tiap kombinasi tipe kerusakan dan tingkat keparahan dari hasil nilai yang di dapat pada kurva penilaian kerusakan.

Tabel 4.6 Nilai Total Deduct Value Pos 1

SEGMEN 6			
Jenis	Density %	Tingkat	Deduct
Kerusakan		Kerusakan	Value
Tambalan	0.218463	L	0
Galian			
Lubang	0.18672	L	5.5
TOTAL	DEDUCT	VALUE	5.5
	SEGME	EN 12	
Jenis	Density %	Tingkat	Deduct
Kerusakan		Kerusakan	Value
Tambalan	0.078423	M	4.5
Galian			
TOTAL	DEDUCT	VALUE	4.5
	SEGME	EN 24	
Jenis	Density %	Tingkat	Deduct
Kerusakan		Kerusakan	Value
Tambalan	0.6932	L	0
Galian			
TOTAL	DEDUCT	VALUE	0
	SEGME	EN 42	
Jenis	Density %	Tingkat	Deduct
Kerusakan		Kerusakan	Value
Tambalan	0.422586	L	0
Galian			
Retak Kulit	9.289.417	L	4.6
Buaya			
TOTAL	DEDUCT	VALUE	4.6

Tabel 4.7 Nilai Total Deduct Value Pos 1

SEGMEN 6				
Jenis	Density %	Tingkat	Deduct	
Kerusakan	0.675060	Kerusakan	Value	
Benjol dan	0.675269	M	15	
Turun	0.040.00	-		
Tambalan	9.249.723	L	14	
Galian			• •	
TOTAL	DEDUCT '		29	
	SEGME			
Jenis	Density %	Tingkat	Deduct	
Kerusakan		Kerusakan	Value	
Retak	0.408076	L	2	
Pinggir				
TOTAL	DEDUCT '	VALUE	2	
	SEGME	EN 18		
Jenis	Density %	Tingkat	Deduct	
Kerusakan		Kerusakan	Value	
Benjol dan	2.865.277	Н	62	
Turun				
Benjol dan	3.641.981	M	37	
Turun				
Tambalan	2.417.365	M	12	
Galian				
Tambalan	8.083.792	L	12	
Galian				
TOTAL	DEDUCT '	VALUE	123	
	SEGME			
Jenis	Density %	Tingkat	Deduct	
Kerusakan	z clisicy 70	Kerusakan	Value	
Tambalan	1.290.298	M	10	
Galian	1.270.270	1/1	10	
Pelapukan	4.107.965	L	3	
Butiran	4.107.703	L	3	
	DEDUCT '	VALUE	13	
10171	SEGME		13	
Jenis		Tingkat	Deduct	
Kerusakan	Density %	Kerusakan	Value	
	1			
Lubang	1	L	17	
Retak	0.505237	L	2	
Pinggir	0.464500			
Retak Blok	0.461709	L	0	
TOTAL DEDUCT VALUE 19				

SEGMEN 42			
Jenis	Density %	Tingkat	Deduct
Kerusakan		Kerusakan	Value
Retak Kulit	1549717	L	22
Buaya			
TOTAL	DEDUCT '	VALUE	22
	SEGME	EN 48	
Jenis	Density %	Tingkat	Deduct
Kerusakan		Kerusakan	Value
Tambalan	3.660.442	Н	28
Galian			
Tambalan	306.057	L	4
Galian			
Retak Kulit	0.746196	M	7
Buaya			
Retak	0.952177	L	4
Pinggir			
TOTAL	DEDUCT '	VALUE	43
	SEGME	EN 54	
Jenis	Density %	Tingkat	Deduct
Kerusakan		Kerusakan	Value
Retak	0.291477	L	0
Memanjang			
TOTAL	DEDUCT '	VALUE	0
	SEGME	EN 60	
Jenis	Density %	Tingkat	Deduct
Kerusakan		Kerusakan	Value
Pelapukan	262.665	L	3
Butiran			
TOTAL DEDUCT VALUE 3			

4.5 Perhitungan Nilai Pavement Conditional Index (PCI)

Menghitung nilai Pavement Conditional Index (PCI) dengan menggunakan Rumus : PCI 100 – CDV.

Tabel 4.8 Analisa PCI

ANALISA PCI		
SEGMEN	CDV	PCI
6	5.5	94.5
12	4.5	94.5
18	0	100
24	0	100
30	0	100
36	0	100
42	4.6	95.4
48	0	100
54	0	100
60	0	100
TOTAL		98.54
SEGMEN	CDV	PCI
6	10	90
12	2	98
18	60	40
24	0	100
30	9	91
36	12	88
42	22	89
48	22	78
54	0	100
60	0.3	99.7
TOTAL		87.37

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil nilai PCI rata-rata pada ruas Jalan Letjen Harun Sohar Palembang pada area Pos 1 adalah 98.54, sedangkan pada Pos 2 adalah 87.37. Dengan demikianmaka tingkat kondisi perkerasan pada ruas Jalan Letjen Harun Sohar Palembang adalah sempurna (excellent) dan sangat baik (very good). Dari hasil nilai rata-rata PCI tersebut dengan survei kondisi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Jalan Letjen Harun Sohar Palembang tidak diperlukan perbaikan yang

serius, hanya pemeliharaan rutin atau perawatannya saja yang harus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hary Christady Hardiyatmo (2009), Pemeliharaan Jalan Raya, UGM, Gadjah Mada University Press.
- Shahin, M. Y. (1994). Pavement Management for Airports, Roads, and Parking, Lots.Chapman & Hall. New York.
- Faiz Arif Harahap (2012), dengan penelitiannya "Analisa Kinerja Deep Lift Insitu Pavement dengan Metode IRI dan PCI. Universitas Sumatera Utara.